VibroLine – Zuverlässiger Maschinenschutz



VibroLine Kurzanleitung

Stand: 15. Juni 2020

Sicherheitshinweise

Vor der Montage und Inbetriebnahme muss die vorliegende Kurzanleitung und das VibroLine-Handbuch (Software) vollständig gelesen und verstanden werden.

- Dieses Gerät darf nur von fach- und sachkundigen Personen installiert und eingestellt werden. Dazu zählen insbesondere Personen, welche über ausreichende Kenntnisse der EMV- und Niederspannungsrichtlinie verfügen.
- Änderungen an den elektrischen Anschlüssen dürfen nur am spannungsfrei geschaltetem Gerät durchgeführt werden. Dazu zählen auch Ausgangslastkreise.
- Der Berührungsschutz nach IP20 besteht erst nachdem alle Klemmen vollständig gesteckt sind.
- Das Gerät darf nur unter den im Datenblatt angegeben Bedingungen betrieben werden.
- Alle Peripheriegeräte (Sensoren, Geräte an den Schnittstellen zu Digital- und Relaisausgang) müssen für den Betrieb mit den VibroLine Geräten ausgelegt sein. Die Verantwortlichkeit dafür liegt beim Betreiber.
- Jegliche nicht-autorisierte Veränderung der VLE-Geräte (z.B. Öffnen des Gehäuses, Reparatur bzw. Tausch von Bauteilen oder Leiterplatten) führt zum Erlöschen des Garantieanspruches.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieses Handbuches entstehen.
- Wenn Unklarheiten oder Fehlfunktionalitäten vorhanden sind, ist der Hersteller zu kontaktieren.



VibroLine – Zuverlässiger Maschinenschutz

Montage und Anschluss


Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Alle VibroLine VLE-Geräte sind zu Montage auf Tragschienenbussystemen TS35 vorgesehen (DIN-Schiene). Zur Montage werden die VLE-Geräte oben auf der DIN-Schiene aufgesetzt und mit einer Drehbewegung und leichtem Druck nach unten eingerastet. An der Geräteober- und -unterseite müssen mindestens 5 cm Freiraum zur Sicherstellung der notwendigen Luftzirkulation gelassen werden.

Zur Demontage ist die an der Geräteunterseite befindliche Metalllasche nach unten zu ziehen und das Geräte nach oben zu drehen. Anschließend kann es von der DIN-Schiene gelöst werden.

Nach der Montage sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden gemäß dem Anschlussschema:

- Anschluss der Sensoren (grüne Steckverbinder, max. Kabellänge 250 m)
- Anschluss des **Drehzahleingangs/Prozesstriggers** (grauer Steckverbinder)
- Anschluss der <u>passiven</u> Stromschleifenausgänge (orange Steckverbinder, max. Kabellänge 1 km):

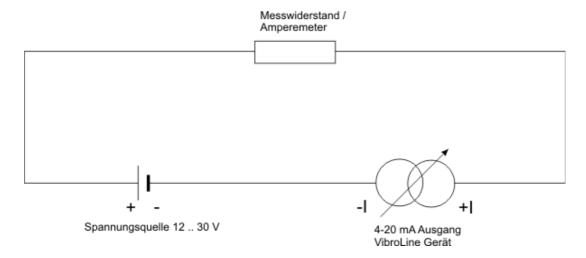

Hinweis: Über den Ausgangsklemmen am VibroLine-Gerät müssen zwingend >12 V anliegen. Spannungsabfall über Messwiderstände berücksichtigen!

 Anschluss der Digitalausgänge 1+2 (roter Steckverbinder) und des Wechselrelais (roter Steckverbinder)

Hinweis: Die Digitalausgänge 1 – 3 sind <u>aktiv</u>, d.h. es wird auf 24 V (bzw. 0 V) geschaltet (Potential aus Spannungsversorgung).

Die Anschlüsse des Wechselrelais werden passiv mit bis zu 60 V / 2 A bestromt.

Anschluss der 24 V Stromversorgung und Digitalausgang 3 (roter Steckverbinder)

Die einzelnen Ein- und Ausgänge sind verpolungssicher ausgeführt. Zusätzlich ist eine mechanische Kodierung der Steckverbinder vorgenommen (ausgenommen einzelne Sensor- und Stromschleifenausgänge). Bei vertauschtem Anschluss der Steckverbinder kann das Gerät zerstört werden.

Vor dem Einschalten der Spannungsversorgung ist die Richtigkeit der Verkabelung zu überprüfen.



21

22

23

GND S3

GND S4

VibroLine – Zuverlässiger Maschinenschutz

Anschlussschema



VLE4



VLE8

Die Nummerierung weist auf folgende Anschlüsse hin:

- Digitalausgang 1 2 **GND DO1** 3 Digitalausgang 2 4 **GND DO2** 5 Digitalausgang 3 **GND DO3** 6 7 Betriebsspannung 24 V 8 **GND** Drehzahltrigger 10 GND Trigger 11 Prozesstrigger 12 GND Prozesstrigger Schließer des Wechselrelais (stromlos offen) 14 COM 15 Öffner des Wechselrelais (stromlos offen) Signaleingang Sensor 1 (IEPE / ±10 V) 17 GND S1 Signaleingang Sensor 2 (IEPE / ±10 V) 19 20
- Positiver 4-20 mA Stromschleifenkontakt S1 25 26 Negativer 4-20 mA Stromschleifenkontakt S1 27 Positiver 4-20 mA Stromschleifenkontakt S2 Negativer 4-20 mA Stromschleifenkontakt S2 28 29 Positiver 4-20 mA Stromschleifenkontakt S3 Negativer 4-20 mA Stromschleifenkontakt S3 30 31 Positiver 4-20 mA Stromschleifenkontakt S4 Negativer 4-20 mA Stromschleifenkontakt S4 32 Signaleingang Sensor 5 (IEPE / ±10 V) 34 **GND S5** Signaleingang Sensor 6 (IEPE / ±10 V) 35 GND S6 36 37 Signaleingang Sensor 7 (IEPE / ±10 V) 38 39 Signaleingang Sensor 8 (IEPE / ±10 V) 40 **GND S8** Positiver 4-20 m A Stromschleifenkontakt S5 41 42 Negativer 4-20 mA Stromschleifenkontakt S5 43 Positiver 4-20 mA Stromschleifenkontakt S6 Negativer 4-20 mA Stromschleifenkontakt S6 45 Positiver 4-20 mA Stromschleifenkontakt S7 Negativer 4-20 mA Stromschleifenkontakt S7 46

Positiver 4-20 mA Stromschleifenkontakt S8

Negativer 4-20 mA Stromschleifenkontakt S8



Signaleingang Sensor 3 (IEPE / ±10 V)

Signaleingang Sensor 4 (IEPE / ±10 V)

47

VibroLine – Zuverlässiger Maschinenschutz

Inbetriebnahme

Nach der Montage und Anschluss erfolgt die Inbetriebnahme des Gerätes. Dazu muss das Gerät über das beiliegende USB-Kabel mit einem Computer verbunden werden. Auf dem Computer wird die mitgelieferte Software VibroLine Configurator und der Gerätetreiber für die VibroLine Geräte installiert. Nach dem Starten der Software kann das Gerät entsprechend parametriert werden. Nach Festlegung aller Konfigurationsparameter arbeitet das Gerät autonom und meldet den aktuellen Maschinenstatus.

Nähere Informationen zur Parametrierung erhalten Sie in der Programmhilfe der VibroLine Software.

Betrieb

Beim Einschalten der Betriebsspannung wird der Einschwingvorgang der Digitalfilter durch ein schnelles Blinken der Zonen-LEDs signalisiert. Der Einschwingvorgang hängt maßgeblich von dem gewählten Wert der Hochpassfilterfrequenz ab. Für diese Zeitspanne sind auch alle Ausgänge deaktiviert um Fehlalarme zu verhindern (ausgenommen interne Fehler). Mithilfe der Einmessfunktion in der Software kann das Einschwingverhalten aber beobachtet werden. Der betriebsbereite Zustand des VibroLine Gerätes wird durch das Aufleuchten einer einzelnen Zonen-LED angezeigt.

Im laufenden Betrieb werden alle Sensoreingänge parallel analysiert und ausgewertet. Entsprechend den getroffenen Vorgaben hinsichtlich Grenzwerten werden Alarme auf den 3 Digitalausgängen und/oder dem Wechselrelais ausgegeben. Die Prozessgrößenausgänge stellen ein individuell parametrierbares 4-20 mA Stromschleifensignal zur Verfügung.

Der aktuelle Zustand der Schwingungsüberwachung wird vom VLE-Gerät wie folgt signalisiert:

